



VW Bora, wszystkie modele do 08 - 2000

Zapala się lampka kontrolna ABS

Przyczyną sygnalizacji usterki ABS mogą być problemy z połączeniem elektrycznym czujników prędkości obrotowej kół tylnych. Wadliwe wsporniki połączeń wtyczkowych czujników ABS mogą prowadzić do obłuzowania się połączeń w wyniku wibracji, a co za tym idzie do wspomnianej usterki.

W celu rozwiązania problemu należy sprawdzić te wsporniki, po obu stronach. Jeśli są one zbyt luźne, można je lekko ścisnąć (o ok. 2 – 3 mm), aby zwiększyć przez to nacisk na połączenie wtyczkowe. Dodatkowo można umocować kable opaskami, w pobliżu połączeń. Następnie trzeba skasować pamięć błędów i sprawdzić działanie układu ABS.