



VW Golf 4 TDI

Awaria prędkościomierza w wyniku uszkodzenia wiązki przewodów.

Jeśli w wyżej wymienionym pojeździe doszłoby do nagłej awarii prędkościomierza i przepalenia bezpiecznika czujnika prędkości, przyczyny można szukać w obszarze przeprowadzenia kabli do klapy tylnej.

W konkretnym przypadku bezpiecznik przepalał się ponownie po pewnym czasie. Po dalszych poszukiwaniach stwierdzono, że przepalony był również bezpiecznik świateł cofania, a przyczyną tego nie był wyłącznik światła cofania. W związku z tym sprawdzono przeprowadzenie wiązki kabli do klapy tylnej i stwierdzono, że uszkodzona była izolacja kilku kabli (patrz rysunek), co powodowało zwarcie. Po naprawie wiązki, problemy już nie wystąpiły.

