



VW Golf IV Variant Wszystkie modele

Kłapa tylna nie zamyka się

Jeśli reklamuje się powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest uszkodzony siłownik. Przy próbie zamknięcia kłapy tylnej blokada pozostaje otwarta. Jeśli siłownik jest uszkodzony cylinder uruchamiający nie powróci do pozycji wyjściowej. W takim przypadku postępować jak następuje:

- Zdemontować osłonę kłapy tylnej.
- Wyhaczyć drążki z siłownika (patrz ilustr. punkt 1 i 2).
- Odkręcić nakrętki mocujące (patrz ilustr. strzałka) i zdjąć ze śrub odległościowych płytę nośną z siłownikiem.
- Odkręcić od płyty siłownik i wymienić na nowy.
- Sprawdzić działanie blokady kłapy tylnej.
- Wszystkie zdemontowane części zamontować z powrotem w odwrotnej kolejności.

