



VW Golf 3 (1H)

Tablica przyrządów kombi / Załącznik podgrzewania tylnej szyby: Niezasadnione funkcje

W podanych wyżej samochodach może dojść do niewyjaśnionej funkcji oświetlenia w tablicy instrumentów kombi i kontrolce załącznika ogrzewania tylnej szyby. Tak na przykład załącza się oświetlenie w tablicy instrumentów kombi, gdy uruchomione jest podgrzewanie tylnej szyby. Z drugiej strony zapala się kontrolka załącznika podgrzewania tylnej szyby, gdy załączone jest oświetlenie. Przyczyną tego może być przerwanie kabla w obszarze przeprowadzenia kabli tylnej klapy (zdjęcie). Gdyby po usunięciu poprowadzenia kabli okazało się, że kable są przerwane lub uszkodzona jest izolacja, dzięki fachowej naprawie może ponownie zostać przywrócone prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia.

