



VW Golf IV, produkowany do 02/1999

Awaria centralnego zamka, oświetlenia wnętrza i lampki do czytania, przepalenie się bezpiecznika nr 14.

Jeśli w pojazdach tych zdarza się awaria centralnego zamka, oświetlenia wewnętrznego i lampki do czytania, oraz przepaleniu ulega bezpiecznik nr 14, to możliwą przyczyną usterki jest uszkodzenie wiązki przewodów. Dotyczy to przewodów przebiegających do pokrywy bagażnika, w miejscu wzmocnienia dachu po lewej i prawej stronie słupka C.

W celu usunięcia tej usterki należy naprawić uszkodzone przewody i lepiej zabezpieczyć je przed ponownym przetarciem. Następnie trzeba wymienić bezpiecznik nr 14.