



VW Passat 1.8 T (B5), kod silnika ANB, produkowany od 1999 do 2000

Zła praca silnika

Przyczyną powyższej usterki może być uszkodzenie jednej lub więcej cewek zapłonowych. Użytkownicy tego modelu zgłaszają często dodatkowo dalsze usterki, jak trudne uruchamianie silnika, nierówna praca silnika na biegu jałowym i złe zachowanie podczas przyśpieszania. Aby usunąć awarię należy wymienić cewkę lub cewki zapłonowe.

Niewystarczająca izolacja wiązki kabli cewek zapłonowych może także powodować wyżej wymienione objawy. Dlatego zaleca się również zamontowanie zmienionych wiązek przewodów. Przy demontażu cewki lub cewek należy zwracać uwagę na to, aby były one zdejmowane prostopadle do góry. Jeśli cewka osadzona jest mocno to nie wolno jej ani obracać, ani próbować podważać gdyż można w ten sposób zniszczyć świecę zapłonową.

Część zamienna: cewka zapłonowa
(nr katalogowy Hella: 5DA 006 623-771)