



VW Passat (3B...) rok produkcji do 2003

Szyby boczne nie zamykają się całkowicie

W razie reklamacji powyższej usterki, przyczyną jej mogą być niezainicjowane silniki podnośników szyb. Nowa inicjalizacja może być konieczna po przerwaniu zasilania, np. po wymianie silnika podnośnika, odłączeniu akumulatora czy przepaleniu się bezpiecznika. Brak zainicjowania powoduje, że w module sterującym nie ma określonego punktu krańcowego (szyby zamknięte całkowicie).

W takim przypadku należy:

Odłączyć akumulator i odczekać co najmniej 30 sekund. Następnie przyłączyć go z powrotem i włączyć zapłon.

Inicjalizację należy wykonać dla każdego przycisku okna.

W przypadku otwartych szyb:

- Nacisnąć przycisk (podnoszenie), aż do zatrzymania się szyb w górnym położeniu (do oporu).
- Zwolnić przycisk.
- Nacisnąć przycisk (podnoszenie) na co najmniej 2 sekundy.
- Następuje automatyczne wyłączenie blokady.

W taki sam sposób należy wykonać inicjalizację dla dolnego położenia (opuszczanie).



W przypadku zamkniętych szyb:

- Nacisnąć przycisk (podnoszenie) na co najmniej 2 sekundy.
- Zwolnić przycisk.
- Nacisnąć przycisk (podnoszenie) ponownie na co najmniej 2 sekundy.

W taki sam sposób należy wykonać inicjalizację dla dolnego położenia (opuszczanie).

Po inicjalizacji trzeba wykonać kontrolę działania przy sterowaniu przyciskami z wnętrza pojazdu i przez zamek drzwi.

Jeśli samochód jest wyposażony w elektryczny dach odsuwany, można go zainicjalizować w taki sam sposób.