



VW Polo, typ: 6N1 / 6NF rok produkcji: 1994

Nie działa dmuchawa wnętrza pojazdu.

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach awarii ulega silnik dmuchawy wnętrza, to przyczyną usterki może być przepalony opornik na wejściu zasilania.

W wyniku wnikania wody między wkład filtra pyłkowego a powierzchnię uszczelniającą pojemnika na wodę, w niskich temperaturach może zamarznąć silnik dmuchawy. Jest to przyczyną przepalania się opornika wejściowego po włączeniu dmuchawy. Przy wymianie opornika proszę sprawdzić uszczelnienie pojemnika na wodę. Szczególnie należy zwracać uwagę na wystające albo zdeformowane uszczelki, resztki wosku i obłuzowane połączenia.