



VW Polo (6N2) Do roku budowy 2002

Awaria elektrycznego podnośnika szyby.

W razie reklamacji w powyższych pojazdach awarii elektrycznego podnośnika szyby możliwą przyczyną jest wadliwy silnik podnośnika. Wskutek za dużego momentu obrotowego silnika szyba ustawia się skośnie w pozycji krańcowej i silnik blokuje się. W wyniku tego dochodzi do uszkodzenia kół zębatach w silniku. W celu usunięcia błędu należy wymienić silnik.

Nowe silniki podnośnika szyby mają zmniejszony moment obrotowy i ulepszone koła zębata. W pojazdach od marca 2001 (od numeru podwozia.: 6N1 265 908) zmienione silniki podnośników szyby są wbudowywane seryjnie.

Krótkie informacje