



VW

Tiguan

Wszystkie pojazdy wyprodukowane w roku 2009

Silnik kontynuuje pracę po wyłączeniu zapłonu.

Jeżeli w wymienionych pojazdach klient zgłasza, że silnik kontynuuje pracę po wyłączeniu zapłonu, możliwą przyczyną jest uszkodzenie przekaźnika 2 (sterownik silnika). Przekaźnik 2 sterownika silnika znajduje się w skrzynce bezpieczników/na płycie przekaźnikowej (komora silnika).


Przekaźnik jest umieszczony w skrzynce bezpieczników we wskazany sposób. (Patrz rysunek 1/strzałka).

Może być zapisany kod błędu 00576.

Ten kod błędu oznacza: „Napięcie zasilające obwodu prądowego jazdy”.

W związku z tym oferowany jest zmodyfikowany przekaźnik o numerze części zamiennej: 7 M0 951 253 A.

Wskazówka: dodatkowo sprawdzić odpowiednie połączenia z masą. Nieprawidłowe połączenia z masą (pozostałości lakieru, korozja itd.) mogą powodować zakłócenia lub problemy z napięciem w połączeniu ze sterownikiem silnika.

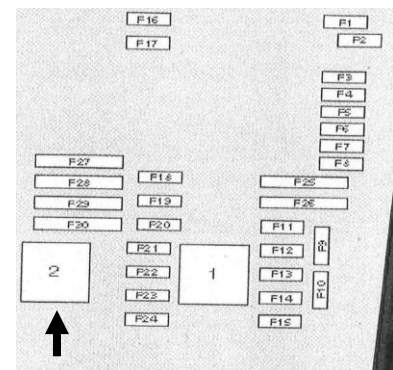

Rysunek 1.