


## **Jaguar typ X od roku produkcji 2001**

### **Sporadyczne niedziałanie zamka centralnego przy połączeniu radiowym**

Wyżej wymieniony błąd wskazuje na wadliwe działanie sterownika zamka centralnego (sterownika ZC).

**Uwaga:** Do wadliwego działania zamka centralnego może tu także prowadzić zakleszczona nasadka pyłochronna (patrz rysunek).

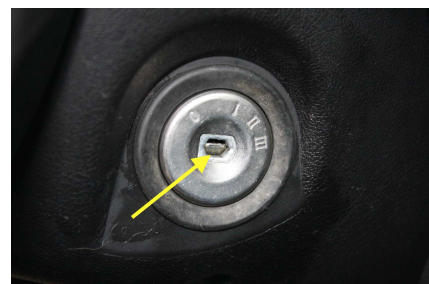

**Wniosek:** Jeżeli zamek centralny działa tylko mechanicznie (za pośrednictwem zamka drzwi), przyczyną może być zacinająca się lub niepowracająca do pozycji wyjściowej po wyjęciu kluczyka zapłonowego, wskutek zbyt słabego działania sprężyny, nasadka pyłochronna. Wskutek tego zamek centralny nie reaguje na sygnał radiowy z nadajnika ręcznego.

**Czynność zaradcza:** Nasmarować nasadkę pyłochronną odpowiednim środkiem smarnym, aby zapewnić jej swobodny ruch. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wymienić stacyjkę.