

## **VW Polo typ: 6N2**

### **Rok produkcji: 1999 - 2001**

### **Kod silnika: AUC**

### **Układ wtryskowy Bosch-Motronic**

### **Świeci lampka kontrolna silnika EPC**

#### **Kod błędu 16955**

Jeżeli w ww. pojeździe w pamięci błędów został zapisany błąd

„niekompatybilny łącznik świateł hamowania“, przyczyna może mieć związek z błędem oprogramowania sterownika.


Zalecany sposób postępowania:

- Przeprowadzić samodiagnozę
- Sprawdzić łącznik świateł hamowania, zasilanie, złącza kabli i złącza wtykowe.

Jeżeli następnie, po skasowaniu kodu błędu, lampka EPC zaświeci się ponownie, to w celu jej wyłączenia można zastosować opisaną niżej procedurę alternatywną.

- Włączyć zapłon. Zacisk plus świateł hamowania połączyć równolegle zabezpieczonym przewodem pomocniczym z akumulatorem pojazdu
- Następnie naciskać pedał hamulca, z przerwami dokładnie po 3 sekundy, 10 razy
- Odłączyć przewód pomocniczy
- Wcisnąć pedał hamulca na 3–5 sekund
- Odczytać pamięć błędów i skasować błędy
- Wyłączyć zapłon i po odczekaniu co najmniej 2 minut włączyć go ponownie

Po wykonaniu wszystkich opisanych kroków tej procedury lampka EPC powinna przestać świecić.

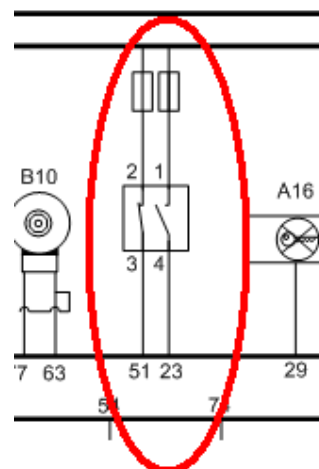

Informacja