



## **Alfa Romeo 147 produkowana od 02.2002 do 07.2002, wszystkie wersje z kierownicą po prawej stronie i z ESP**

### **Świecenie się lampki kontrolnej ABS/ESP i wskazania na wyświetlaczu.**

Przyczyną wymienionej wyżej usterki może być oprogramowanie modułu sterującego ESP w połączeniu z niewłaściwym ustawieniem podstawowym wyłącznika pedału hamulca, albo awaria wyłącznika pedału hamulca.

Oprogramowanie modułu sterującego ESP analizuje w różny sposób sygnały podwójnego działania wyłącznika pedału hamulca, umieszczonego na wsporniku pedałów.

W niektórych przypadkach sygnały te oceniane są przez moduł sterujący jako błędne i zapisywany jest „błąd czujnika nacisku”. Błąd ten pojawia się jeszcze szybciej, gdy niewłaściwie nastawione jest ustawienie podstawowe wyłącznika pedału hamulca. W celu usunięcia usterki należy postępować następująco:

- Skasować zapis błędu przy pomocy urządzenia diagnostycznego.
- Podnieść pedał hamulca do wyczuwalnego zaskoczenie.
- Przy puszczonej pedale sprawdzić, czy nie świecą się światła hamowania.
- Jeśli błąd ten nadal występuje, należy sprawdzić działanie wyłącznika pedału hamulca (oba styki wyłącznika), ewentualnie wymienić.

Od lipca 2002 montowany jest nowy moduł sterujący ze zmienionym oprogramowaniem.