



Alfa Romeo 147, wszystkie wersje z bocznymi poduszkami powietrznymi

Zapalanie się lampki kontrolnej poduszki powietrznej.


Przyczyną powyższej usterki może być wtyczka łącząca z wiązką kabli poduszek powietrznych (patrz rysunek). Przy zmianie położenia siedzenia połączenie to jest rozciągane. W wyniku złego ułożenia kabla i brakującego mocowania wiązki połączenie to się rozluźnia i kontakt zostaje przerwany.

Ponieważ chodzi tu o system poduszek powietrznych, należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.



Sposób usunięcia usterki:

- Odłączyć biegun ujemny akumulatora.
- Odczepić mocowanie wiązki od dolnej części wspornika, przez obrócenie mocowania do przodu i odłączenie w punkcie obrotu.
- Zacisnąć połączenie wtyczkowe.
- Następnie ułożyć wiązkę jak na ilustracji i umocować opaskami z tworzywa sztucznego.

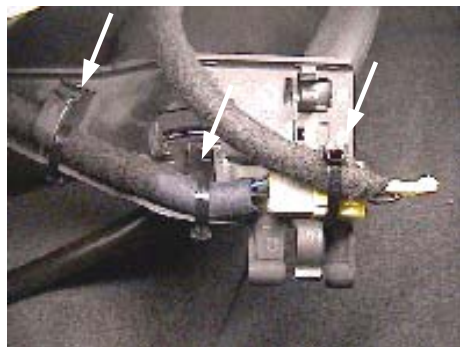

- Zmontować części w odwrotnej kolejności.
- Wykonać te same prace także przy drugim przednim siedzeniu.
- Podłączyć akumulator i skasować pamięć błędów.