



## **Alfa Romeo Model 147 Data produkcji: 2001-2010 Dotyczy wszystkich silników benzynowych**

### **Uruchomienie silnika jest niemożliwe**

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być uszkodzenie czujnika wału korbowego. Od czasu do czasu pojazd nie daje się uruchomić niezależnie od tego, czy silnik jest ciepły, czy zimny. W pamięci błędów mogą zostać również zapisane różne kody błędów. W pojeździe jest zainstalowany czujnik indukcyjny. Czujnik można względnie łatwo sprawdzić, wykonując pomiar rezystancji. Rezystancja musi wynosić 900 omów. W przeciwnym razie należy wymienić czujnik. Czujnik można zamówić w hurtowniach, podając numer artykułu Hella 6PU 009 146-631 (patrz rys.).

