



Audi A2, A3, A4, A6, A8, TT - do modelu z roku 2002

Zapalanie się lampki kontrolnej poduszki powietrznej, kod błędu: 00588 (poduszka powietrzna kierowcy)

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach zapala się lampka kontrolna poduszki powietrznej oraz zostaje zapisany kod błędu 00588, to usterka ta może być wywołana zanieczyszczonymi albo uszkodzonymi stykami połączenia wtyczkowego. Najczęściej przyczyną usterki jest wiązka kabli poduszki powietrznej w kole kierownicy wzgl. pierścień powrotny (ilustracja). W celu trwałego usunięcia usterki należy wymienić wiązkę kabli i pierścieni powrotny. Należy również wymienić styki we wtyczce pierścienia powrotnego. Styki muszą być połączane i powinny być tylko raz połączone – w celu zapobieżenia uszkodzeniu. Należy zwracać uwagę na to, aby wiązka kabli koła kierownicy nie została zakleszczona między kołem kierownicy a modułem poduszki powietrznej.



A6

W wymienionych niżej pojazdach zastosowano już fabrycznie poprawione styki:

A2, od nr nadwozia 8Z 2N 017000

A3, od nr nadwozia 8L 2A 038000

A4, od nr nadwozia 8E 2A 150000

A6, od nr nadwozia 4B 2N 071000

A8, od nr nadwozia 4D 2N 004000

TT, od nr nadwozia 8N 21 014300

Podczas prac przy poduszce powietrznej należy koniecznie przestrzegać instrukcji producenta pojazdu i przepisów dotyczących bezpieczeństwa!