



Audi A4 1.9 TDI, oznaczenia silnika: AWX

Zapalanie się lampki kontrolnej systemu ESP, zapis kodu błędu 17911 w pamięci.

W samochodach tych możliwe jest zapalanie się lampki kontrolnej systemu ESP oraz zapis kodu błędu 17911 (P1503 = alternator – sygnał obciążenia) w pamięci błędów, po przejechaniu krótkiego odcinka drogi 5-10 km. Po wyłączeniu zapłonu lampka kontrolna ESP gaśnie i zapala się znowu po przejechaniu kolejnych 5-10 km.

Możliwą przyczyną tego błędu jest skorodowane albo luźne połączenie kabla między modułem sterującym silnika a przyłączeniem DF alternatora (przewód sygnału stanu ładowania alternatora).

W celu usunięcia tej usterki należy naprawić połączenie i skasować pamięć błędów.