



## ***Audi A6 (4B) wszystkie modele z urządzeniem pomocniczym przy parkowaniu***

### **Nie działa brzęczyk ostrzegawczy**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się niedziałanie brzęczyka ostrzegawczego urządzenia pomocniczego przy parkowaniu, możliwą przyczyną jest uszkodzenie odpowiedniego modułu sterującego. W pamięci błędów zapisywana jest awaria: „Brzęczyk ostrzegawczy – zwarcie do plusa“. W takim przypadku oznacza to awarię tranzystora w module sterującym, do sterowania brzęczyka. Aby usunąć tę usterkę, należy wymienić moduł sterujący urządzenia pomocniczego przy parkowaniu. Wymiana brzęczyka nie jest konieczna.

#### **Wskazówka:**

W pojazdach o numerze nadwozia od 4B1N120000 stosowane są zmienione tranzystory w modułach sterujących tych urządzeń. Usterki o tych objawach mogą mieć inną przyczynę.