



Audi TT, Coupe i Roadster

Czerwona dioda w tapicerce drzwi świeci się nadal, po wyłączeniu kontroli wnętrza pojazdu

Jeśli w pojazdach tych po wyłączeniu kontroli wnętrza pojazdu stale świeci się czerwona dioda umieszczona w tapicerce drzwi, to przyczyną usterki jest błąd w oprogramowaniu sterownika systemu alarmowego. Wadę ma oprogramowanie modułu sterującego centralnego zamka. W celu usunięcia usterki trzeba wmontować nowy moduł sterujący centralnego zamka, ze zmodyfikowanym oprogramowaniem.

Od kwietnia 2001 w pojazdach od numerów nadwozia: 8N 11 036639 (TT Roadster) i 8N 11 041775 (TT Coupe) fabrycznie montowany jest moduł sterujący ze zmienionym oprogramowaniem.



dioda w tapicerce
drzwi