



BMW E 36, wszystkie modele z silnikami benzynowymi

Awaria sondy lambda.

Jeśli w pojazdach tych przestaje działać sonda lambda, to przyczyną tej usterki może być nieszczelne połączenie wtyczkowe sondy lambda w komorze silnika. W wyniku wnikania wilgoci dochodzi do utlenienia i złego styku w obrębie wtyczki. W celu usunięcia usterki należy wymienić wtyczkę sondy lambda, od strony wiązki kabli, na zmieniony typ. Jeśli wtyczka przyłączeniowa sondy jest również utleniona, albo sonda jest zestarzała w wyniku dużego przebiegu, trzeba ją również wymienić.

Różne typy sond lambda znajdują Państwo w katalogu firmy Hella.