



BMW E39

Działanie funkcji wycieraczek „Wisch-Wasch”.

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach funkcja Wisch-Wasch nie działałaby prawidłowo, może to być spowodowane błędnym przyłączeniem odbiornika radiowego albo montażem instalacji głośnomówiącej do telefonu.

Złe działanie polega na tym, że we wszystkich położeniach przełącznika wycieraczka pracuje tylko w trybie pracy przerywanej.

Funkcja wycieraczek Wisch-Wasch polega na pracy zależnie od prędkości i wykorzystuje do tego sygnały czujników prędkości obrotowej kół. Przez odczyt pamięci błędów ABS można szybko stwierdzić, czy otrzymywany jest zły sygnał prędkości. Jeśli w pamięci nie ma żadnych zapisów błędów, możliwą przyczyną usterki jest złe połączenie później zamontowanego radia albo instalacji głośnomówiącej. W przypadku niewłaściwego montażu (brak albo zły adapter radia) moduł sterujący instalacji wycieraczek nie otrzymuje sygnału prędkości z wtyczki radia. Przy dołączaniu instalacji głośnomówiącej należy zwracać uwagę na to, że kabel „mute“ może mieć ten sam kolor, co kabel sygnału dla instalacji wycieraczek. Istnieje niebezpieczeństwo zamiany kabli.