



BMW szeregu 3 (E 46) z pamięcią ustawienia siedzeń,

Limousine, Coupe z 09.99 – 09.2000

Touring z 06.99 – 09.2000

Cabrio z 12.99 – 09.2000

Niedokładny powrót lusterka zewnętrznego do pierwotnego położenia.

Jeśli reklamowana jest wyżej wymieniona usterka, to jej przyczyną tego może być urządzenie sterujące ustawieniem lusterka (pamięć ustawienia lusterka).



Przy włączeniu biegu wstecznego prawe lusterko odchyła się tak, aby kierowca mógł widzieć krawężnik. Po włączeniu biegu do jazdy do przodu lusterko powinno wrócić do swojego pierwotnego położenia. W ww pojazdach zdarza się jednak, że w wyniku zmian mechanicznych w przekładni lusterka nie następuje jego dokładny powrót do pozycji wyjściowej. Pozycja lusterka zmienia się przy każdym ponownym włączeniu wstecznego biegu o ok. 2° wyżej. Dopiero po użyciu przełącznika pamięci siedzeń, lusterko przechodzi z powrotem do pierwotnego położenia.

Usunięcie usterki wymaga wymiany urządzenia sterującego (pamięć ustawienia lusterka) lusterkiem po stronie pasażera. W celu wymiany tego urządzenia należy zdemontować tapicerkę drzwi.