


Citroen C4 Picasso i Grand Picasso Od roku budowy 2006 Wszystkie pojazdy z sekwencyjną skrzynią biegów

Uruchomienie silnika jest niemożliwe

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być wadliwe połączenie wtykowe. Ze względu na nieprawidłowy styk na wyświetlaczu w kokpicie jest wskazywany bieg „A1”, mimo że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym. To uniemożliwia rozruch silnika. Ponadto mogą zostać zarejestrowane kody błędów dotyczące skrzyni biegów. W takim przypadku należy sprawdzić, czy styk między przełącznikiem biegów a wtyczką wielokrotną jest prawidłowy, patrz rys. 1 i 2. Jeżeli jedna z wtyczek się poluzowała, należy na stałe przywrócić stabilne osadzenie.

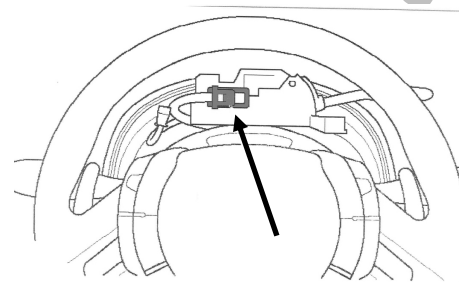

Rys. 1



Rys. 2

acje

Krótkie info