



Citroen Jumper II Z silnikiem 2,8 HDI Numery seryjne 17443608 do 17545710

Pojazd źle uruchamia się


Jeśli występuje powyższy błąd, to jego przyczyną może być niewłaściwe położenie czujnika wałka rozrządu. Okoliczność ta prowadzi do tego, że silnik źle uruchamia się. Wskutek wadliwej geometrii jarzma uchwytu czujnika wałka rozrządu odległość między czujnikiem i kołem wałka rozrządu jest za duża. W takim przypadku trzeba skorygować położenie czujnika za pomocą dwóch podkładek. Te podkładki, o dość określonej „grubości”, można uzyskać u producenta.

Postępować w sposób następujący:


- Odłączyć akumulator.
- Zdjąć osłonę silnika.
- Zdjąć wtyczkę z czujnika (p. Rys.1 punkt 1).
- Odkręcić nakrętki mocujące uchwytu (p. Rys. 1 punkt 2) i uchwyt wyjąć do góry.
- Obie rozpórki zaopatrzyć w jedną podkładkę.
- Ponownie zamontować uchwyt czujnika. Jednakże nakrętki mocujące tylko lekko dokręcić tak, aby uchwyt mógł się jeszcze poruszać.
- Uchwyt tak wyregulować, aby odległość między czujnikiem i znacznikiem odniesienia na kole wałka rozrządu wynosiła 0,8 –1,5 mm (p. Rys. 2).
- Dokręcić nakrętki mocujące.
- Wymontowane części na powrót zamontować – w



odwrotnej kolejności.

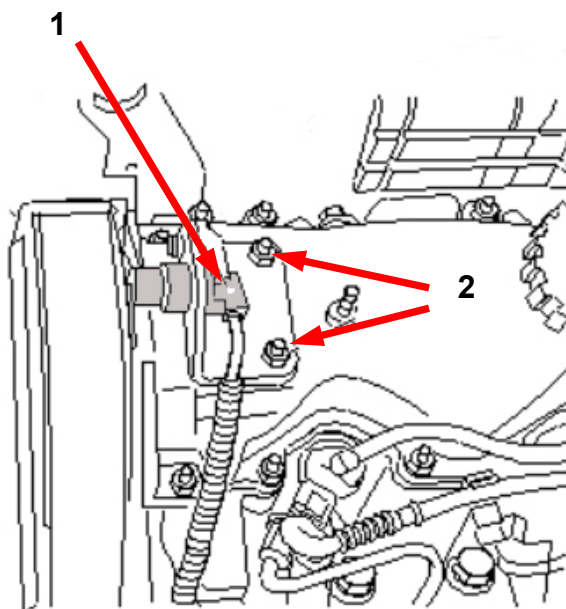

Rys. 1

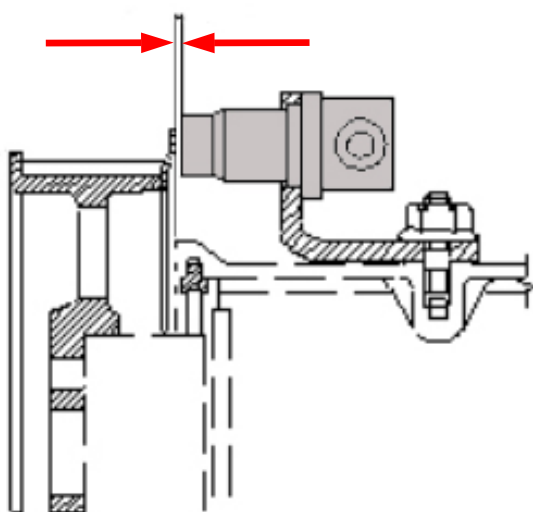

Rys. 2