



## Citroën XM (Y4)

### Zapalanie się lampki kontrolnej ABS / ABS nie działa.

Jeśli w tych pojazdach dochodzi do wyżej wymienionych zakłóceń, są one najczęściej spowodowane korozją w połączeniach wtyczkowych czujników ABS. W wyniku przedostawania się wilgoci do złącza korodują styki połączeń. Wilgoć wnika najczęściej głęboko w żyły kabli i powoduje znaczny wzrost oporności całych przewodów. Zmiany przewodności są tak duże, że naprawa samych połączeń wtyczkowych jest niecelowa i nieskuteczna.

W razie stwierdzenia tego typu usterki należy sprawdzić opór wszystkich połączeń wtyczkowych, przewodów i czujników ABS. W przypadkach czujników chodzi o czujniki indukcyjne o oporze  $1100 \pm 110 \Omega$ .

Nowe czujniki ABS znajdują Państwo w katalogu zespołów elektronicznych firmy Hella.

Czujnik ABS Hella - przód:  
Nr kat.: 6PU 009 106-121



Czujnik ABS Hella - tył:  
Nr kat.: 6PU 009 106-131

