



## **Daewoo Nubira, rok produkcji: 1997 – 1999**

### **Zapalenie się lampki kontrolnej ABS.**

W wyżej wymienionych pojazdach może zdarzać się, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym zapala się i gaśnie lampka kontrolna ABS. W pamięci błędów nie zostaje zapisany żaden kod błędu.

W takim przypadku należy zbadać połączenie z masą w górnej części lewego słupka A, po usunięciu tapicerki słupka. Ewentualnie trzeba usunąć w miejscu połączenia resztki farby, tak aby zapewniony był nienaganny styk kabla masowego z blachą nadwozia. Oczyszczone miejsce połączenia należy następnie zabezpieczyć odpowiednim środkiem chroniącym przed korozją.