


KRÓTKIE INFORMACJE

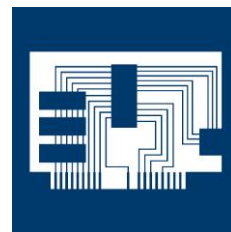

Fiat 500 Rok produkcji: 2007–2012 Wszystkie modele z ESP

Świecąca się lampka ostrzegawcza hamulca górskiego.

Jeśli w powyższych samochodach świeci się lampka ostrzegawcza hamulca górskiego i dodatkowo w pamięci błędów jest zapisany kod C1216, możliwą przyczyną jest oprogramowanie sterownika ABS/ESP.

W pamięci mogą być zapisane następujące kody błędów:

- Kod błędu jednoznaczny z:
- C1216, `Czujnik położenia pedału hamulca – błąd sygnału, wiązka kablowa`.

W celu przeanalizowania usterki należy najpierw sprawdzić piny wtyczki, złącza/styki i wiązkę kablową do czujnika pedału sprzęgła.

Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości, należy zaktualizować u producenta zainstalowaną wersję oprogramowania.

