



Fiat Seicento ***Wszystkie modele z silnikiem 899 ccm*** ***Zakład Polska***

Nieregularna praca silnika
Brak wpisu w pamięci błędów

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie stwierdzona nieregularna praca silnika bez wpisu w pamięci błędów sterownika, prawdopodobną przyczyną może być nieprawidłowe podłączenie przedniego prawego kabla masy. Stwardnienie materiału izolacyjnego może spowodować pęknięcie kabla w obszarze końcówki kablowej rurowej. Punkt uziemienia znajduje się na wnęce prawego koła za reflektorem w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy. Spowodowany przez to spadek napięcia ma negatywny wpływ na funkcjonowanie komponentów zespołu wtryskowego. W wyniku tego sterownik przesuwa granice adaptacji i kompensuje usterki. W takim przypadku należy sprawdzić okablowanie, a następnie naprawić lub wymienić.

Krótkie informacje