



Ford

Fiesta

Od roku produkcji 2003

Wszystkie pojazdy z silnikiem 1.4 TDCI Z kodem silnika F6JB

Niedostateczna moc silnika

Jeśli przez klienta reklamowana jest powyższa usterka, możliwą przyczyną jest uszkodzony zawór zwrotny spalin. Dodatkowo może być jeszcze reklamowane zwiększone wydzielanie się czarnego dymu i zapalenie się kontrolki silnika. Podczas przeglądania pamięci usterek mogą być odczytane także kody usterek P1412 (zakleszcza się zawór zwrotny spalin) i P0404 (usterka układu/funkcji dopalania spalin, nieszczelny lub zapchany przewód elastyczny, wiązka przewodów zaworu zwrotnego spalin). W takim przypadku należy zamontować zmodyfikowany zawór zwrotny spalin oraz zainstalować nową wersję software (wersja B44 lub wyższa). Po naprawie wykasować pamięć usterek.

Krótkie informacje

