



Ford Focus, produkowany do 10/1999 Mondeo, produkowany do 11/1998 Cougar, produkowany do 07/1998, wszystkie pojazdy z dodatkowym systemem alarmowym

Stałe świecenie się lamp do oświetlenia wnętrza pojazdu albo świateł do wsiadania, złe działanie instalacji alarmowej.

Jeśli w pojazdach tych występuje usterka opisana powyżej, to prawdopodobnie powoduje ją wyłącznik drzwiowy. Wyłącznik drzwiowy znajduje się w przewodniku zamykającym drzwi na słupku B wzgl. C. W celu usunięcia usterki należy wymienić wyłącznik drzwiowy wraz z przewodnikiem drzwi. W tym celu należy postępować następująco:

- Zaznaczyć położenie przewodnika zamykającego, wymontować przewód (uwaga: zabezpieczyć śrubą płytę podstawową przewodnika przed obsunięciem).
- Wmontować nowy przewód, ustawić go i lekko dokręcić śruby mocujące. Zamknąć drzwi i sprawdzić działanie.
- Dokręcić śruby przewodnika zamykającego momentem 31 Nm.