



VW Golf IV od rocznika 08/1997 do 06/2006

Samodzielne działanie wycieraczek lub sporadyczne ruchy wycieraczek przednich

Wyżej podany błąd oznacza błędne działanie czujnika deszczu, przełącznika wycieraczek-spryskiwaczy, załącznika wycieraczek lub przetartą wiązkę kabli na klapie tylnej.

Uwaga: przez dostanie się wody może także być tutaj skorodowana płytka układu sterowania silniczka wycieraczki tylnej (nieszczelny wężyk układu spryskiwaczy przy silniczku wycieraczki tylnej) i tym samym powodować sporadyczne ruchy wycieraczki przedniej. Dotyczy to także pojazdów bez czujnika deszczu.

Aby wykluczyć tego „chochlika“, należy wyjąć wtyczkę przyłączeniową silniczka wycieraczki tylnej i obserwować, czy nadal występują sporadyczne ruchy wycieraczki przedniej. Gdyby wycieraczka przednia działała teraz prawidłowo, należy wymienić silniczek wycieraczki tylnej.

Wniosek: gdyby przy otwieraniu klapy tylnej stwierdzono, że kapie płyn spryskiwaczy lub zawilgocona jest okładzina ścianki tylnej, powyższy błąd może być wywołany przez skorodowaną płytkę silniczka wycieraczki tylnej.

