



# Krótkie informacje

---

## **VW Golf 3, Vento, Polo Kod silnika: AEE, AEX Rok produkcji: 1995 –1999**

**Niespokojna praca silnika lub praca na wysokich obrotach**

**Kod błędu:**

**533 „Błędny sygnał systemu regulacji biegu jałowego”**

Jeżeli w tych modelach pojazdów zostaną stwierdzone powyższe usterki opisane przedstawionymi kodami błędów, to przyczyną może być silne zanieczyszczenie zespołu przepustnicy przez nagar olejowy.

Aby usunąć tę usterkę, należy wykonać następujące czynności.

1. Zespół przepustnicy wymontować, oczyścić i ponownie zamontować.
2. Silnik rozgrzać do temperatury roboczej, a następnie za pomocą mega macs w punkcie menu Ustawienia podstawowe ustawić pozycję wyjściową przepustnicy.

W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki producenta pojazdu dotyczące demontażu i montażu.