



Honda

S2000

Wszystkie modele od VIN-JHMAP1-5S200063

Opóźnione przyspieszenie

Jeśli w przypadku tych pojazdów klient zgłasza nieprawidłową pracę silnika na biegu jałowym lub opóźniony pobór mocy przy przyspieszaniu, przyczyną może być wadliwy czujnik ciśnienia rury dolotowej. W ramach diagnostyki błędu należy również sprawdzić, czy wyżej wymienionego błędu nie powoduje niepoprawne stykanie wtyku wielokrotnego czujnika rury dolotowej. Aby usunąć błąd w przypadku wady czujnika, wymienić czujnik ciśnieniowy rury dolotowej. Jeśli problem leży w stykaniu (np. ze względu na wibracje) wtyku wielokrotnego w czujniku ciśnienia rury dolotowej, istnieje możliwość zamocowania czujnika za pomocą opaski kablowej; przestrzegać wymiarów szczeliny (patrz zdjęcie).

