



Jaguar X-Type i S-Type od roku produkcji 2000 z silnikiem benzynowym od numeru podwozia C00294

Świeci lampka kontrolna silnika (MIL)

Kod błędu P0341, P0343, P0346

Jeżeli w pamięci sterownika zapisane są ww. kody błędów, wskazuje to z reguły na defekt czujnika wałka rozrządu. Przyczyną może być uszkodzona świeca zapłonowa. Przy nieprawidłowej rezystancji świec zapłonowych mogą wystąpić zaniki zapłonu, które układ diagnostyczny uznaje za nieprawidłową pozycję wałka rozrządu.

Uaktywniana jest lampka ostrzegawcza „Usterka silnika“ (rys.1).

Prosta metoda pozwalająca wykluczyć świece zapłonowe jako przyczynę błędu:

Zmierzyć rezystancję świecy zapłonowej omomierzem (rys.2).

Jeżeli wartość jest mniejsza od 1000 omów, zaleca się wymianę na świece zapłonowe firmy Jaguar o oznaczeniu XW 4E-12405 albo NGK PTR6D-13.

