



Kia

Cee'd

Hatchback do nr podwozia:

U5YFF24428L 096498

Kombi do nr podwozia: U5YFF23238L

006322

Świeci lampka kontrolna poduszek powietrznych

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być wadliwe połączenie wtykowe. Między innymi mogą również zostać zarejestrowane kody błędów B 1353 i B 2500. Ze względu na uszkodzenie obudowa wtykowa wiązki kablowej nie zatrzaskuje się prawidłowo w sterowniku poduszek powietrznych. W takim przypadku należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić wtyczkę. Sterownik poduszek powietrznych znajduje się pod środkowym podłokietnikiem. **Uwaga!** Przed naprawą układ musi pozostawać przez co najmniej 5 minut w stanie beznapięciowym, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia pików napięciowych. Jeżeli na obudowie wtykowej jest zaznaczony numer produkcyjny „C2”, obudowę należy wymienić. Część zamienną można zamówić pod numerem artykułu OE 917101H010FFF.

Podczas montażu nowej obudowy wtykowej zwrócić uwagę na prawidłowe zatrzaśnięcie. Skasować zapisane kody błędów.

Krótkie informacje