



Kia

Picanto

Wszystkie samochody z silnikiem benzynowym od roku produkcji 01/2005

Włącza się lampka kontrolna silnika

Jeżeli klient zgłosi usterkę polegającą na tym, że włącza się lampka kontrolna silnika, może się okazać, że został zapisany kod błędu P0030 (ogrzewana sonda lambda 1, rząd cylindrów 1, awaria obwodu prądowego regulacji ogrzewania).

Przyczyną problemów może być kiepska jakość połączeń lutowanych w wiązce kablowej.

Możliwa przyczyna:

- Przerwanie lub za wysoki opór w wiązce kablowej ogrzewanej sondy lambda.
- Przerwanie lub za wysoki opór w wiązce kablowej czujnika ciśnienia w rurze ssącej.

Rozwiązanie problemu:

- Sprawdzić połączenia lutowane w wiązce kablowej.
- W razie potrzeby naprawić wiązkę kablową.

Krótkie informacje