


KRÓTKIE INFORMACJE

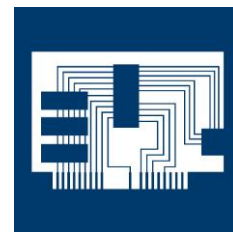

Mazda

Mazda 3

Wszystkie modele z kodem silnika MZR-CD (RF-Turbo)



Nieprawidłowa praca silnika.

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego regulatora ciśnienia paliwa. Dodatkowo mogą zostać zgłoszone następujące problemy:

- Sporadyczne przerwy w pracy silnika.
- Sporadyczna utrata mocy.
- Nieprawidłowe zachowanie podczas rozruchu na zimno.
- Silnik nie przyspiesza prawidłowo.

Czasami może się również włączać lampka kontrolna silnika i może zostać zapisany kod błędu P0089. Najpierw należy sprawdzić, czy w obiegu paliwa nie jest zasysany nadmiar powietrza lub czy nie ma przecieków, dodatkowo sprawdzić lub wymienić filtr paliwa.

Element konstrukcyjny należy sprawdzać z wyciągniętą wtyczką.

| Klemmen | Leitungsfarbe/Nummer |  | Prüfbedingung | Richtwert |
|---------|----------------------|---|---------------|-----------|
| A u. B | gr/rt u. gn/ws |  | 20°C | 2,1 Ω |

Jeżeli w tym miejscu nie ma żadnych usterek, należy założyć, że chodzi o uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego regulatora ciśnienia paliwa.