



Mercedes Benz klasy A, typ W 168

Zapalenie się lampki kontrolnej ESP i zapis kodu błędu C1142.

Jeśli w pojazdach tych zapala się lampka kontrolna ESP i zostaje zapisany kod błędu C1142, to przyczyną sygnalizowanej usterki może być moduł sterujący systemu ESP. Moduł sterujący ma zbyt wysoką czułość i źle interpretuje sygnał z czujnika przyspieszenia poprzecznego, co generuje wymienione objawy.

W celu usunięcia usterki należy sprawdzić system ESP. Jeśli nie można stwierdzić żadnych błędów, należy wymienić moduł sterujący ESP. Wymiana czujnika przyspieszenia poprzecznego nie przynosi poprawy.

Awaria ta najczęściej zdarza się w następujących pojazdach:

MB Klasa A, W 168, typ 168.007 / 008 / 031 / 033

Nr nadwozia: J do 247148

Moduły sterujące o numerach części:
027 545 60 32 i 028 545 26 32