

## **Mercedes-Benz C-klasa (W202, 203) CLK (W208, 209) Wszystkie pojazdy z Parktronic**


### **Parktronic (system ułatwiający parkowanie) pracuje nieprawidłowo.**

Jeśli reklamowana jest przez klienta powyższa usterka to może mieć to różne przyczyny:

- Na zderzaku założono większe uchwyty tablic rejestracyjnych.
- Zagięta tablica rejestracyjna (odstająca z boku).
- Duży stopień zanieczyszczenia czujników.
- Ciepło odlotowe wytwarzające się wokół czujnika w przypadku dłuższych przestojów i mocno ogrzanego silnika.
- Pętle indukcyjne w jezdni np. przy światłach regulujących ruchem.

Parktronic może się sporadycznie uruchomić (sygnał akustyczny lub tylko wskaźnik), chociaż w pobliżu nie będzie żadnej przeszkody. Z powodu sposobu działania czujników może dojść do wyżej wymienionych reklamacji. Wymiana czujników lub sterownika nie przyniosłaby jakiegokolwiek poprawy. Zjawisko to pojawia się szczególnie po wymianie czujników systemu parktronic (szkody powypadkowe itd.). Przyczyną tego są nieprawidłowo polakierowane czujniki. Jeśli polakierowana zostanie cała przednia strefa czujnika dochodzi do zmiany potencjału drgań i co za tym idzie pojawiają się komunikaty błędów. W takim przypadku można temu zaradzić przy pomocy dostarczonego opakowania, służącego także jako osłona do lakierowania. Dzięki tym

# ***Krótkie informacje***

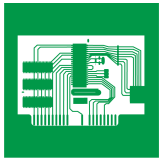

osłonom czujniki mogą być prawidłowo polakierowane.