



Mercedes-Benz C-klasa 220 CDI (W 203) Rocznik modelu od 07.2002 do 03.2003 Z silnikiem 611.962

Zła praca silnika

Jeśli klient reklamuje powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest filtr paliwa. Poza tym w pamięci usterek może być zapisany kod usterki P1187 (wadliwe działanie czujnika ciśnienia rozdzielacza paliwa). W pewnych warunkach może zdarzyć się, że za filtrem paliwa zamknięte zostanie powietrze (strona niskiego ciśnienia instalacji paliwowej) co spowoduje usterkę. W takim przypadku należy zamontować zmieniony filtr paliwa. Na koniec wykasować pamięć usterek.

Krótkie informacje

