



Mercedes Benz W 170, 202, 203, 208, 210

Zakłócenia działania panelu obsługowego w górnej części środkowej konsoli.

W przypadku reklamacji wyżej wymienionej usterki, przyczyną może być zły kontakt elektryczny panelu obsługowego (patrz rysunek). Jedenastobiegunowy łącznik grupy wyłączników (S6/1) panelu obsługowego może nie mieć właściwego kontaktu. Dlatego mogą nie działać podgrzewanie siedzeń, zamknięcie wnętrza pojazdu, światła awaryjne i oświetlenie wyłączników. Środkowy nadlew urządzenia sterującego podgrzewaniem siedzeń (N25/5) wystaje ponad okężne żebro łącznika i uniemożliwia w ten sposób właściwe zatrzaśnięcie i odpowiedni kontakt elektryczny grupy wyłączników.

W takim przypadku należy wymontować ten panel. Następnie trzeba rozłączyć połączenie i odciąć nadlew na urządzeniu sterującym podgrzewania siedzeń. Zmontować z powrotem połączenie i wbudować panel. Sprawdzić działanie wyłączników.

