



Mercedes Benz:

Klasa E (typ 124)
Klasa S (typ 140) } z silnikiem 119.97
Klasa S (typ 129) z silnikiem 119.96

Silnik źle się uruchamia, gaśnie.

Jeśli zgłaszane są wyżej wymienione usterki, to ich przyczyną może być wadliwy sygnał czujnika wału korbowego. Błąd ten występuje w wyniku zbyt małej odległości między czujnikiem, a wieńcem zębatym koła zamachowego. Usterka ta nie powoduje zapisu kodów błędów w pamięci jednostki sterującej pracą silnika.

Aby usunąć usterkę należy wymontować czujnik i włożyć podkładkę o grubości 0,5 mm między czujnik, a jego podstawę. Podkładkę trzeba wykonać samodzielnie, np. z twardego kartonu lub z fragmentu innej uszczelki.