



Mercedes Benz W 124, 129, 140, 202, 210 Wszystkie modele

Nie działa tempomat, regulacja silnika schodzi zbyt wcześnie do biegu „D”, podczas hamowania zaświeca się kontrolka świateł.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się wyżej wymienione usterki lub dodatkowo dalsze zakłócenia w innych układach pojazdu możliwą przyczyną jest zamontowanie niefabrycznego radia. Na wskutek zamontowania niefabrycznego radia może być mocno zakłócony sygnał prędkości jazdy. Dlatego też przed zamontowaniem niefabrycznego radia należy zdjąć z zacisku na wtyczce A, pin 1 przewód połączeniowy (zielono/biały) sygnału prędkości jazdy i zaizolować go.

Krótkie informacje