



Mercedes-Benz, klasy C (W203) Wszystkie modele

Wilgoć w skrzynce modułów i bezpieczników w komorze silnika.

Jeżeli w pojazdach tych zgłaszane są problemy związane z wnikaniem wilgoci do skrzynki bezpieczników, to możliwą przyczyną tego stanu może być nieszczelność w miejscach przeprowadzenia kabli. Niekiedy usterka ta objawia się samoczynnym zapalaniem się oświetlenia zewnętrznego albo światła hamowania. W celu usunięcia tej usterki należy postępować następująco:

- Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników i modułów.
- Wyjąć wiązki kabli z prowadnic skrzynki (patrz rysunek).
- Usunąć wodę i wysuszyć wszystkie wtyczki, kable bezpieczniki i przekaźniki.
- Uszczelnić dodatkowo miejsca przeprowadzenia kabli (osłony) przy pomocy taśmy izolacyjnej. Uszczelnienie rozpocząć przez owinięcie osłony kabli, a dalej oklejać wiązkę, aż zostanie osiągnięte właściwa szczelność.
- Włożyć wiązki ponownie w prowadnice. Sprawdzić dokładnie poprawne osadzenie wiązek.
- Zamontować ponownie pokrywę.

