



Mercedes Benz Sprężarka C 230 Sprężarka SLK 230

Utrata mocy przy wysokim obciążeniu silnika, lampka kontrolna silnika pali się.

Jeśli w tych pojazdach reklamowane jest to, że przy wysokich obciążeniach następuje utrata mocy i zapala się lampka kontrolna silnika, to możliwą przyczyną jest miernik ilości powietrza. W pamięci błędu zapisywane są kody błędów P0170 i P0100. Do powyższych błędów dochodzi wskutek filmu olejowego na elemencie mierzącym miernika ilości powietrza. Ten film olejowy jest powodowany przez zatkany wężyk lub przyłącze wężyka odpowietrzania skrzyni korbowej. Wężyk ten i jego przyłącze znajdują się między pokrywą zaworów i oddzielnikiem oleju. Ze względu na zatkanie układ odpowietrzania nie może należycie pracować i olej, przez wąż zasysania, dostaje się do miernika ilości powietrza. Aby usunąć ten błąd należy wymienić wężyk, przyłącze i miernik ilości powietrza.