



Mercedes Benz

**Klasa C W203, klasa E W211, CLK W209,
SLK W171**

Rok budowy: od 2002

Kod silnika 271

**Nieokrągła praca silnika i zła
wydajność,
Świeci się lampka kontrolna silnika**

Kody błędów:

P2029, P2046, P201A, P201C

Gdyby wystąpił podany wyżej obraz błędów, przyczyną mógłby być też porowaty wężyk napowietrzania obciążenia częściowego. Ponieważ wężyk ten zamontowany jest w trudno dostępnym miejscu za kompresorem, nie można go dostrzec z góry. Istnieje tutaj alternatywna metoda kontroli: silnik uruchomić na biegu jałowym, od podłoża spryskać sprayem zapłonowym za kompresor i obserwować, czy nie zmienia się przez to ilość obrotów jałowych. Przy zmianie należy wymienić wężyk.

Wskazówka praktyczna: przy wymianie wężyka koniecznie zastosować obejmę zatraskową, ponieważ w zamontowanym stanie nie będzie już możliwe późniejsze dokręcenie.

Krótkie

