



Mitsubishi Galant wszystkie modele od 1999 do 05.2001

Hałas z łożysk kół tylnych

Jeśli w pojazdach tych z łożysk kół tylnych wydobywa się hałas, to możliwą przyczyną awarii jest woda wnikać do piast kół. Woda ta wnika do łożysk kół z powodu nieszczelności między czujnikami obrotów kół, a czopami osi i powoduje uszkodzenia. W celu usunięcia usterki należy sprawdzić łożyska kół i w razie potrzeby je wymienić. Jednocześnie trzeba nałożyć środek uszczelniający na powierzchnie przylegania czujników, zapobiegający ponownemu wnikananiu wilgoci.

W pojazdach produkowanych od 05.2001 montowane są zmienione czopy osi, z pierścieniami uszczelniającymi. Jeśli w modelach tych trzeba wymienić czujnik obrotu kół, należy w każdym przypadku wymienić także pierścień uszczelniający.