



Mitsubishi Pajero **modele z automatyczną skrzynią biegów** **z lat 2001 - 2002**

Zapalenie się lampki kontrolnej napędu na cztery koła, zapis kodu błędu 033

Jeśli w pojazdach tych zgłaszana jest powyższa usterka, to mogą ją powodować wyłączniki kontrolne skrzyni biegów. Wyłączniki te kontrolują, jakie przełożenia skrzyni biegów są włączone. W wyniku wnikania wody do przyłączy elektrycznych dochodzi do korozji, co z kolei powoduje wymienione błędy.

W celu usunięcia usterki należy sprawdzić połączenia elektryczne i jeśli to możliwe – oczyścić je z korozji, osuszyć i pokryć środkiem zabezpieczającym styki instalacji elektrycznej przed wilgocią. Jeśli nie jest to możliwe z powodu zbyt daleko posuniętej korozji, trzeba zamontować zmienione wyłączniki kontrolne skrzyni biegów.

Wyczyszczone i nowe połączenia wtyczkowe należy pewnie połączyć i zabezpieczyć przed ponownym wnikaniem wilgoci.