



Opel Astra-G, rok produkcji 2000 – 2002, Corsa-C, rok produkcji 2001 – 2002, z silnikiem wysokoprężnym (Y17DT / Y17DTL)

Świecenie się lampki kontrolnej silnika, złe uruchamianie silnika.

Jeśli w tych pojazdach świeci się lampka kontrolna silnika, a silnik źle się uruchamia, to możliwą przyczyną jest awaria świec żarowych.

W celu diagnostyki usterki trzeba odczytać pamięć błędów przy pomocy urządzenia diagnostycznego. Jeśli w module sterującym zapisany jest kod błędu **P0380** (świece żarowe – błąd w obwodzie A), trzeba sprawdzić numer silnika. Jeśli numer jest mniejszy niż 346918, należy wymienić wszystkie świece żarowe.

Po naprawie trzeba skasować pamięć błędów i sprawdzić działanie instalacji świec.