



## **Opel Astra G, rok produkcji: 1998 – 2000 z silnikiem X16SZR**

### **Problemy z uruchamianiem, przypadkowe gaśnięcie silnika, zapis różnych kodów błędów.**

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach dochodzi do problemów z uruchamianiem silnika, silnik czasem nagle gaśnie, a w pamięci sterownika zapisywane są różne kody błędów, to prawdopodobną przyczyną awarii jest moduł sterujący silnika. Korozja w module sterującym może prowadzić do wyżej wymienionych błędów. Może to dotyczyć modułów o numerach kodowych od 8001 do 9342. Należy je wymienić, o ile nie mają napisu „Remanufactured“. Do identyfikacji służą pierwsze cztery cyfry po szeregu liter, na naklejce modułu sterującego.

